

NH-MNQ-V Phaeton szimulátor

Magyar nyelvű felhasználói útmutató

1. Alkalmazható járművek


2004-2010	Touareg, Audi A8, Porsche
2005-2012	Phaeton
2005-2015	Bentley

2. Chip / MCU áthelyezése


Helyezd át az eredeti jármű MCU-ját / mikrokontrollerét a szimulátor panelre.

Az áthelyezés és a beszerelés után diagnosztikai eszközzel töröld a hibakódokat.

Az áthelyezés során különösen figyelj a chip helyes irányára / tájolására.

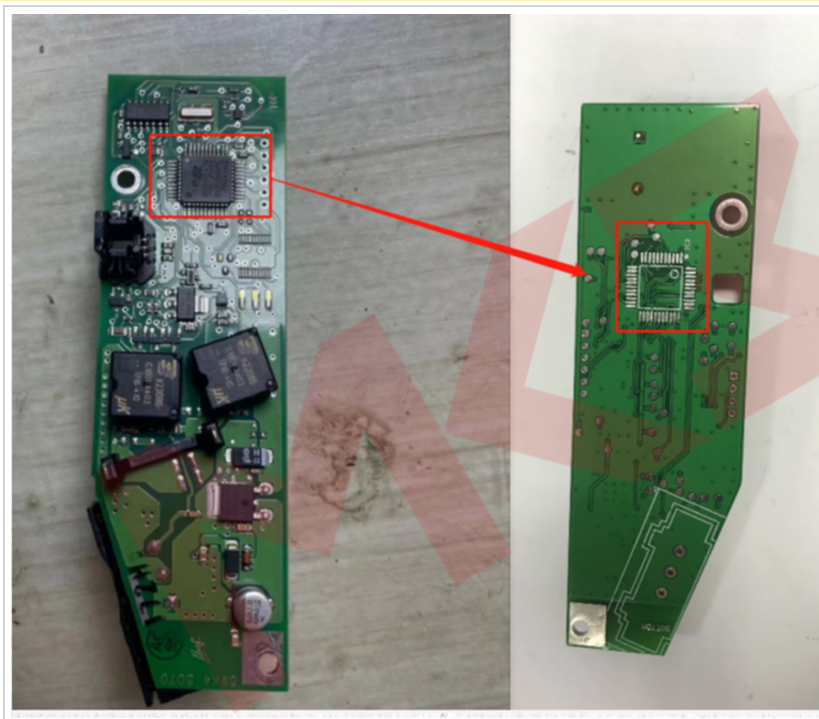

MCU áthelyezési pontok az eredeti panelről a szimulátor panelre.

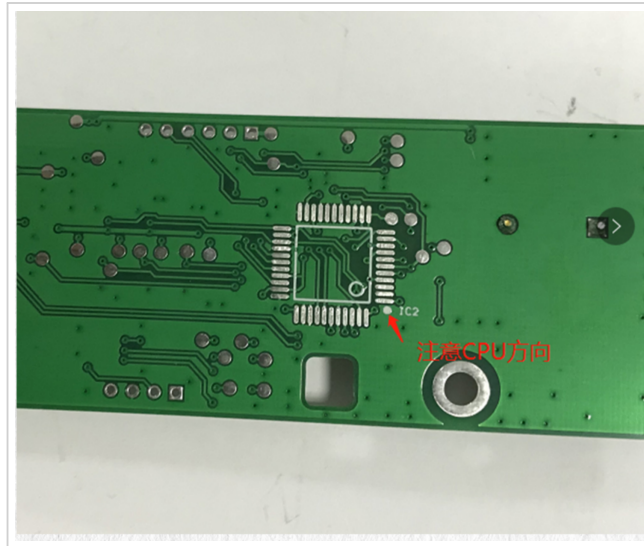

A CPU / MCU tájolására külön figyelni kell.

3. Buzzer / zárhenger beszerelése

Helyezd be a zárhengert, majd rögzítsd biztonságosan és stabilan.



A zárhenger behelyezése és rögzítése.

4. Megjegyzések, hibakezelés

Ha a beszerelés után az alábbi problémák jelentkeznek, alkalmazd a hozzájuk tartozó megoldást.

1.	Előfordulhat, hogy a hiba közvetlen tápellátás / bekapcsolás után magától megszűnik. Ez viszonylag ritka.
2.	Ha bekapcsolás után „288” hibakód jelenik meg, töröld a hibakódot egymás után több mint 20 alkalommal. A hiba a törlések után megszűnhet. Ennek oka, hogy a sérült modul hibainformációi eltárolódhattak az MCU-ban, ami ideiglenes CPU-védelmet okozhat.
3.	Ha a fenti módszerek nem vezetnek eredményre, szereld be a szimulátort, vedd ki a kulcsot, majd várj 20-30 percet anélkül, hogy felkapcsolnád a világítást. Ezután helyezd vissza a kulcsot.

Figyelem: a chip áthelyezése forrasztási és elektronikai gyakorlatot igényel. A hibás tájolás vagy sérült forrasztás a modul vagy a szimulátor hibáját okozhatja.